



NL

## GEBRUIKSAANWIJZING

Nadat u het vest gebruikt heeft moet u eerst de deksel (C) van het mechanisme schroeven. Daarna kunt u het reddingvest met schoon zoetwater afspolven. Laat vervolgens, indien noodzakelijk, het vest leeglopen. Plaats hiervoor de afsluiddop ondersteboven op het mond-opblaaspijpe. Als het vest helemaal leeggelopen is, plaats dan de afsluiddop weer goed op het mondopblaasventiel. Laat het vest drogen. Doe dit niet in de felle zon of in de directe omgeving van een warmtebron. Maak uw vest weer gebruiksklaar door de volgende handelingen uit te voeren (zie ook de afbeeldingen):

1. Schroef de (on-)gebruikte CO<sup>2</sup>-cilinder (A) van het mechanisme (B) af.
2. Maak het huis van het mechanisme goed schoon en droog.
3. Schroef een nieuwe of ongebruikt deksel (mits de groene verzegeling E nog in de achterkant van het deksel aanwezig is) op het mechanisme. Schroef het deksel zo ver mogelijk aan. Controleer of de verloopdatum niet overschreden is, is dit wel zo, dan vervangen (zie gebruiksaanwijzing vest).
4. Schroef een nieuwe of de ongebruikte CO<sup>2</sup>-cilinder op het mechanisme. Let op dat u de juiste cilinder monteert: 60g CO<sup>2</sup>, met 1/2" UNF-aansluiting.
5. Breng de borgclip (D) aan.
6. Zorg ervoor dat de controlepunten groen zijn.
7. Vouw het vest (zie gebruiksaanwijzing vest).

**Waarschuwing:** Sla het vest op een droge en donkere plaats op. Opslag- en gebruikscondities: -30°C en +50°C.

Controleer uw reddingvest regelmatig op lekkage door middel van:

- Het vest op te blazen met de mond d.m.v. het mondopblaaspijpe.
- Laat het minimaal een uur liggen.
- Controleer het vest op eventuele lekkage.
- Laat het vest leeglopen en vouw het vest weer.

**Let op:** Laat uw Besto Inflatable bij professioneel gebruik ieder jaar en bij recreatief gebruik iedere twee jaar herkeuren door een gecertificeerd keuringsstation.



GB

## INSTRUCTIONS FOR USE

After use you can rinse the jacket with freshwater. When necessary, deflate the jacket totally by reversing the valve cap and inserting it in the oral inflation tube. Refit the valve cap correctly on the oral inflation tube. Do not dry your lifejacket in full sunshine or near a source of heat. Prepare your lifejacket by doing as follows:

1. Screw the (un-)used CO<sup>2</sup>-cylinder (A) from the mechanism (B).
2. Clean and dry the housing carefully.
3. Screw a new or an unused cap (only if the checkbutton E is still in the rear of the cap) on the mechanism. Check that the expiration date has not been exceeded. If this is so, replace the cap (see instruction lifejacket).
4. Screw a new or the unused CO<sup>2</sup>-cylinder on the mechanism. Pay attention that the cylinder has the correct filling-weight and connection: 60g CO<sup>2</sup>, 1/2" UNF.
5. Place the lockclip (D).
6. Make sure the Indicators are green.
7. Fold the jacket (see instruction lifejacket).

**Warning:** Store your lifejacket in a dry and dark place. Storage and use conditions: -30°C en +50°C.

Check your lifejacket regularly for leaks by means of:

- Inflate the jacket orally.
- Leave it for at least one hour.
- Examine for signs of leakage.
- Deflate the jacket and fold the buoyancy chamber into the cover.

**Attention:** Have your Besto Inflatable inspected by a certified inspection service center every year in case of professional use and every two years in case of leisure use.




## United Moulders system (MK5)

60g CO<sup>2</sup>

## BESTO INFLATABLE

275-300N | Adult 50+ kg

GB NL D F I

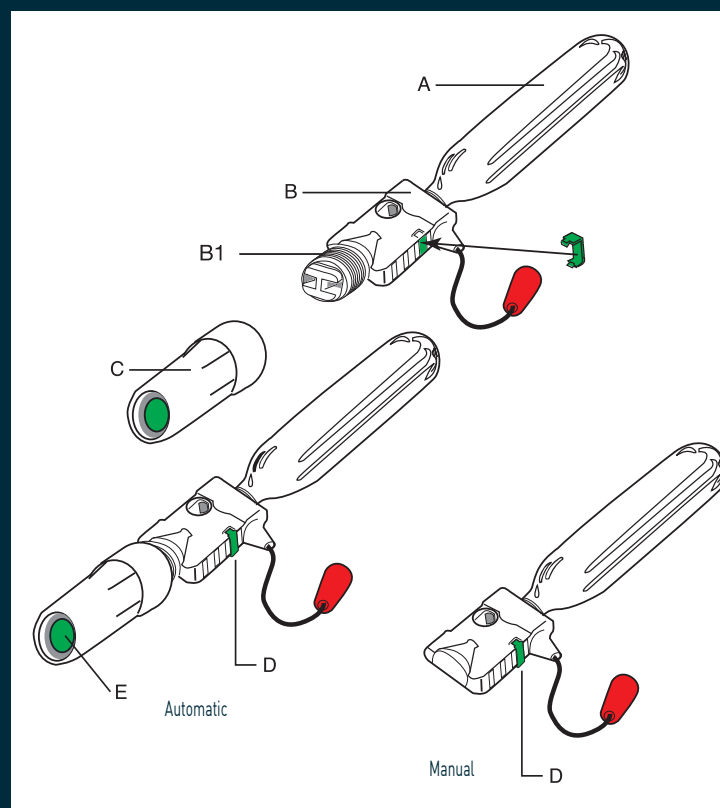

A: Gascylinder / Pressgasflasche / Cartouche / Cilindro / Gascylinder 60g

B: Mechanisme / Mechanismus / Mécanisme / Meccanismo / Mechanism

C: Deksel / Deckel / Couvercle / Calotta / Cover

D: Borgclip / Sicherung / Goupille de sécurité / Sicura / Lockclip

E: Controlepunt / Kontrollpunkt / Point de Contrôle / Foro di controllo / Indicators

20811056 - R52737

**D**

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Wenn Sie die Weste benützt haben, können Sie Diese mit Leitungswasser abspülen. Entleeren Sie danach, wenn notwendig, die Weste. Dazu stecken Sie die Ventilkappe umgekehrt in das Mundaufblasventil. Wenn die Weste ganz entleert ist, müssen Sie die Ventilkappe wieder richtig auf das Mundaufblasventil stecken. Trocknen Sie die Weste nicht in der prallen Sonne oder in der Nähe von Heizkörpern. Machen Sie Ihre Weste durch die Ausführung der folgenden Schritte wieder gebrauchsfähig (Siehe Bilder!):

1. Schrauben Sie die (un-) benutzte CO<sub>2</sub>-Flasche (A) von dem Mechanismus (B) ab.
2. Reinigen und trocknen Sie gründlich das Gehäuse.
3. Schrauben Sie eine neue oder die unbenutzte Deckel (nur wenn die grüne Sicherung E noch im hinten des Deckels ist) auf den Mechanismus. Achtung: Prüfen Sie, ob das Haltbarkeitsdatum nicht überschritten ist; wenn ja, austauschen (Sehe Gebrauchsanweisung der Weste).
4. Schrauben Sie eine neue oder die unbenutzte CO<sub>2</sub>-Flasche auf den Mechanismus. Achten Sie darauf, die richtige CO<sub>2</sub>-Flasche zu benutzen: 60g CO<sub>2</sub> mit 1/2" UNF-Gewinde.
5. Bringen Sie die Sicherung (D) an.
6. Prüfen Sie das der Indikator grün anzeigt.
7. Falten der Weste (sehen Sie die gebrauchsanweisung der Weste).

**Warnung:** Lagern Sie die Weste danach an einem dunklen und trockenen Ort. Lagerungs- und Gebrauchsbereich: -30°C bis +50°C. Kontrollieren Sie die Weste regelmässig auf Dichtigkeit:  
- Blasen Sie die Weste mit dem Mundaufblasventil auf.  
- Legen Sie die Weste mindestens eine Stunde beiseite.  
- Überprüfen Sie die Weste auf Dichtigkeit.  
- Entleeren Sie die Weste und falten Sie Diese wieder zusammen.

**Achtung:** Lassen Sie Besto Inflatable bei professionellem Gebrauch jährlich und bei Verwendung zu Freizeitwecken alle zwei Jahre von einer zertifizierten Prüfstation prüfen.

**F**

## MODE D'EMPLOI

Après utilisation, dévissez d'abord le couvercle (C) du mécanisme. Ensuite, rincez votre gilet dans l'eau douce. Si nécessaire, dégonflez-le. Pour cela, placez le bouchon inversé sur la pipe de gonflage. Sitôt la veste complètement dégonflée, remplacez le bouchon dans la bonne position. Laissez sécher le gilet. Ne faites pas cela en plein soleil, ni à proximité d'une source de chaleur. Préparez votre gilet en procédant de la manière suivante (voir aussi schémas):

1. Dévissez la cartouche de CO<sub>2</sub> (A) utilisée ou non du mécanisme (B).
2. Nettoyez à fond et séchez l'emplacement de la capsule.
3. Vissez un couvercle nouveau ou inutilisé (regardez si le point vert du contrôle E se trouve dans le sorte du couvercle). Vissez aussi loin que possible. Attention: contrôler si la date d'utilisation n'est pas dépassée, si c'est le cas, remplacer (Voie Aussi la mode d'emploi la gilet de Sauvetage).
4. Vissez une cartouche de CO<sub>2</sub> (nouvelle ou inutilisée) sur le mécanisme. Soyez attentif à monter la cartouche appropriée: 60g CO<sub>2</sub> avec raccord 1/2" UNF.
5. Remplacez la goupille de sécurité (D).
6. Assurez-vous que les témoins/indicateurs sont au vert.
7. Pour replier le gilet, procédez de la manière dans l'emploi.

**Avertissement:** Il est impossible d'assembler le mécanisme en omettant une capsule soluble car la cartouche de CO<sub>2</sub> serait immédiatement activée. Entreposez le gilet dans un endroit sec et sombre. Conditions d'entreposage -30°C à +50°C.  
Contrôlez régulièrement une fuite éventuelle:  
- Gonflez le gilet à la bouche à l'aide de la pipe.  
- Attendez au moins 1 heure.  
- Contrôlez une fuite éventuelle.  
- Dégonflez le gilet, pliez et placez le à nouveau dans la housse.

**Attention:** Faites contrôler votre Besto inflatable par une station de contrôle certifiée, chaque année en cas d'utilisation professionnelle, et tous les deux ans en cas d'utilisation pour les loisirs.

**I**

## ISTRUZIONI PER L'USO

Dopo l'uso sciacquare la giacca in acqua dolce. Quando sarà necessario potete sgonfiare completamente la giacca tramite il tubetto del gonfiaggio a bocca usando la parte posteriore del tappo di chiusura inserendolo dentro la valvola. Finita l'operazione di sgonfiaggio riposizionare il tappino nella posizione iniziale. Non fate asciugare la Vs. giacca di salvataggio al sole o vicino a fonti di calore.

1. Svitare il cilindro di CO<sub>2</sub> (A) dal meccanismo (B).
2. Svitare la calotta, pulite e asciugate con cura l'alloggio della rondella di bloccaggio rossa.
3. Avvitare una nuova calotta o una non usata (nel secondo caso controllare che il pulsante verde sia sempre nella parte posteriore della calotta) nel meccanismo. Avvitarla a fondo. Attenzione: controllare che non sia stata superata la data di scadenza. In caso contrario sostituire (Vedi Istruzioni per L'uso la giubbotti di salvataggio).
4. Riavvitare al meccanismo un cilindro di CO<sub>2</sub>, nuovo o mai suato. Fate attenzione che il cilindro di CO<sub>2</sub> sia da 60 grammi e con l'impanatura di 1/2 UNF.
5. Riposizionate la sicura (D).
6. Assicurarsi che l'indicatore sia verde.
7. Piegare la giacca usando il seguente metodo e istruzioni per l'uso

**Dopo l'uso:** Mantene la Vs. giacca di salvataggio in u luogo asciutto e buio. Condizioni di conservazione e uso:  
- da -30°C fino a +50°C. controllate la giacca regolarmente per verificare eventuali perdite.  
- gonfiate la giacca con la bocca.  
- attendere circa 60 minuti.  
- sgonfiate la giacca e riponetela piegandola nuovamente.

**Attenzione:** Fare ispezionare il Besto Inflatable da un centro di controllo certificato ogni anno in caso di uso professionale ed ogni due anni in caso di uso ricreativo.